


Plan nicht masstäblich

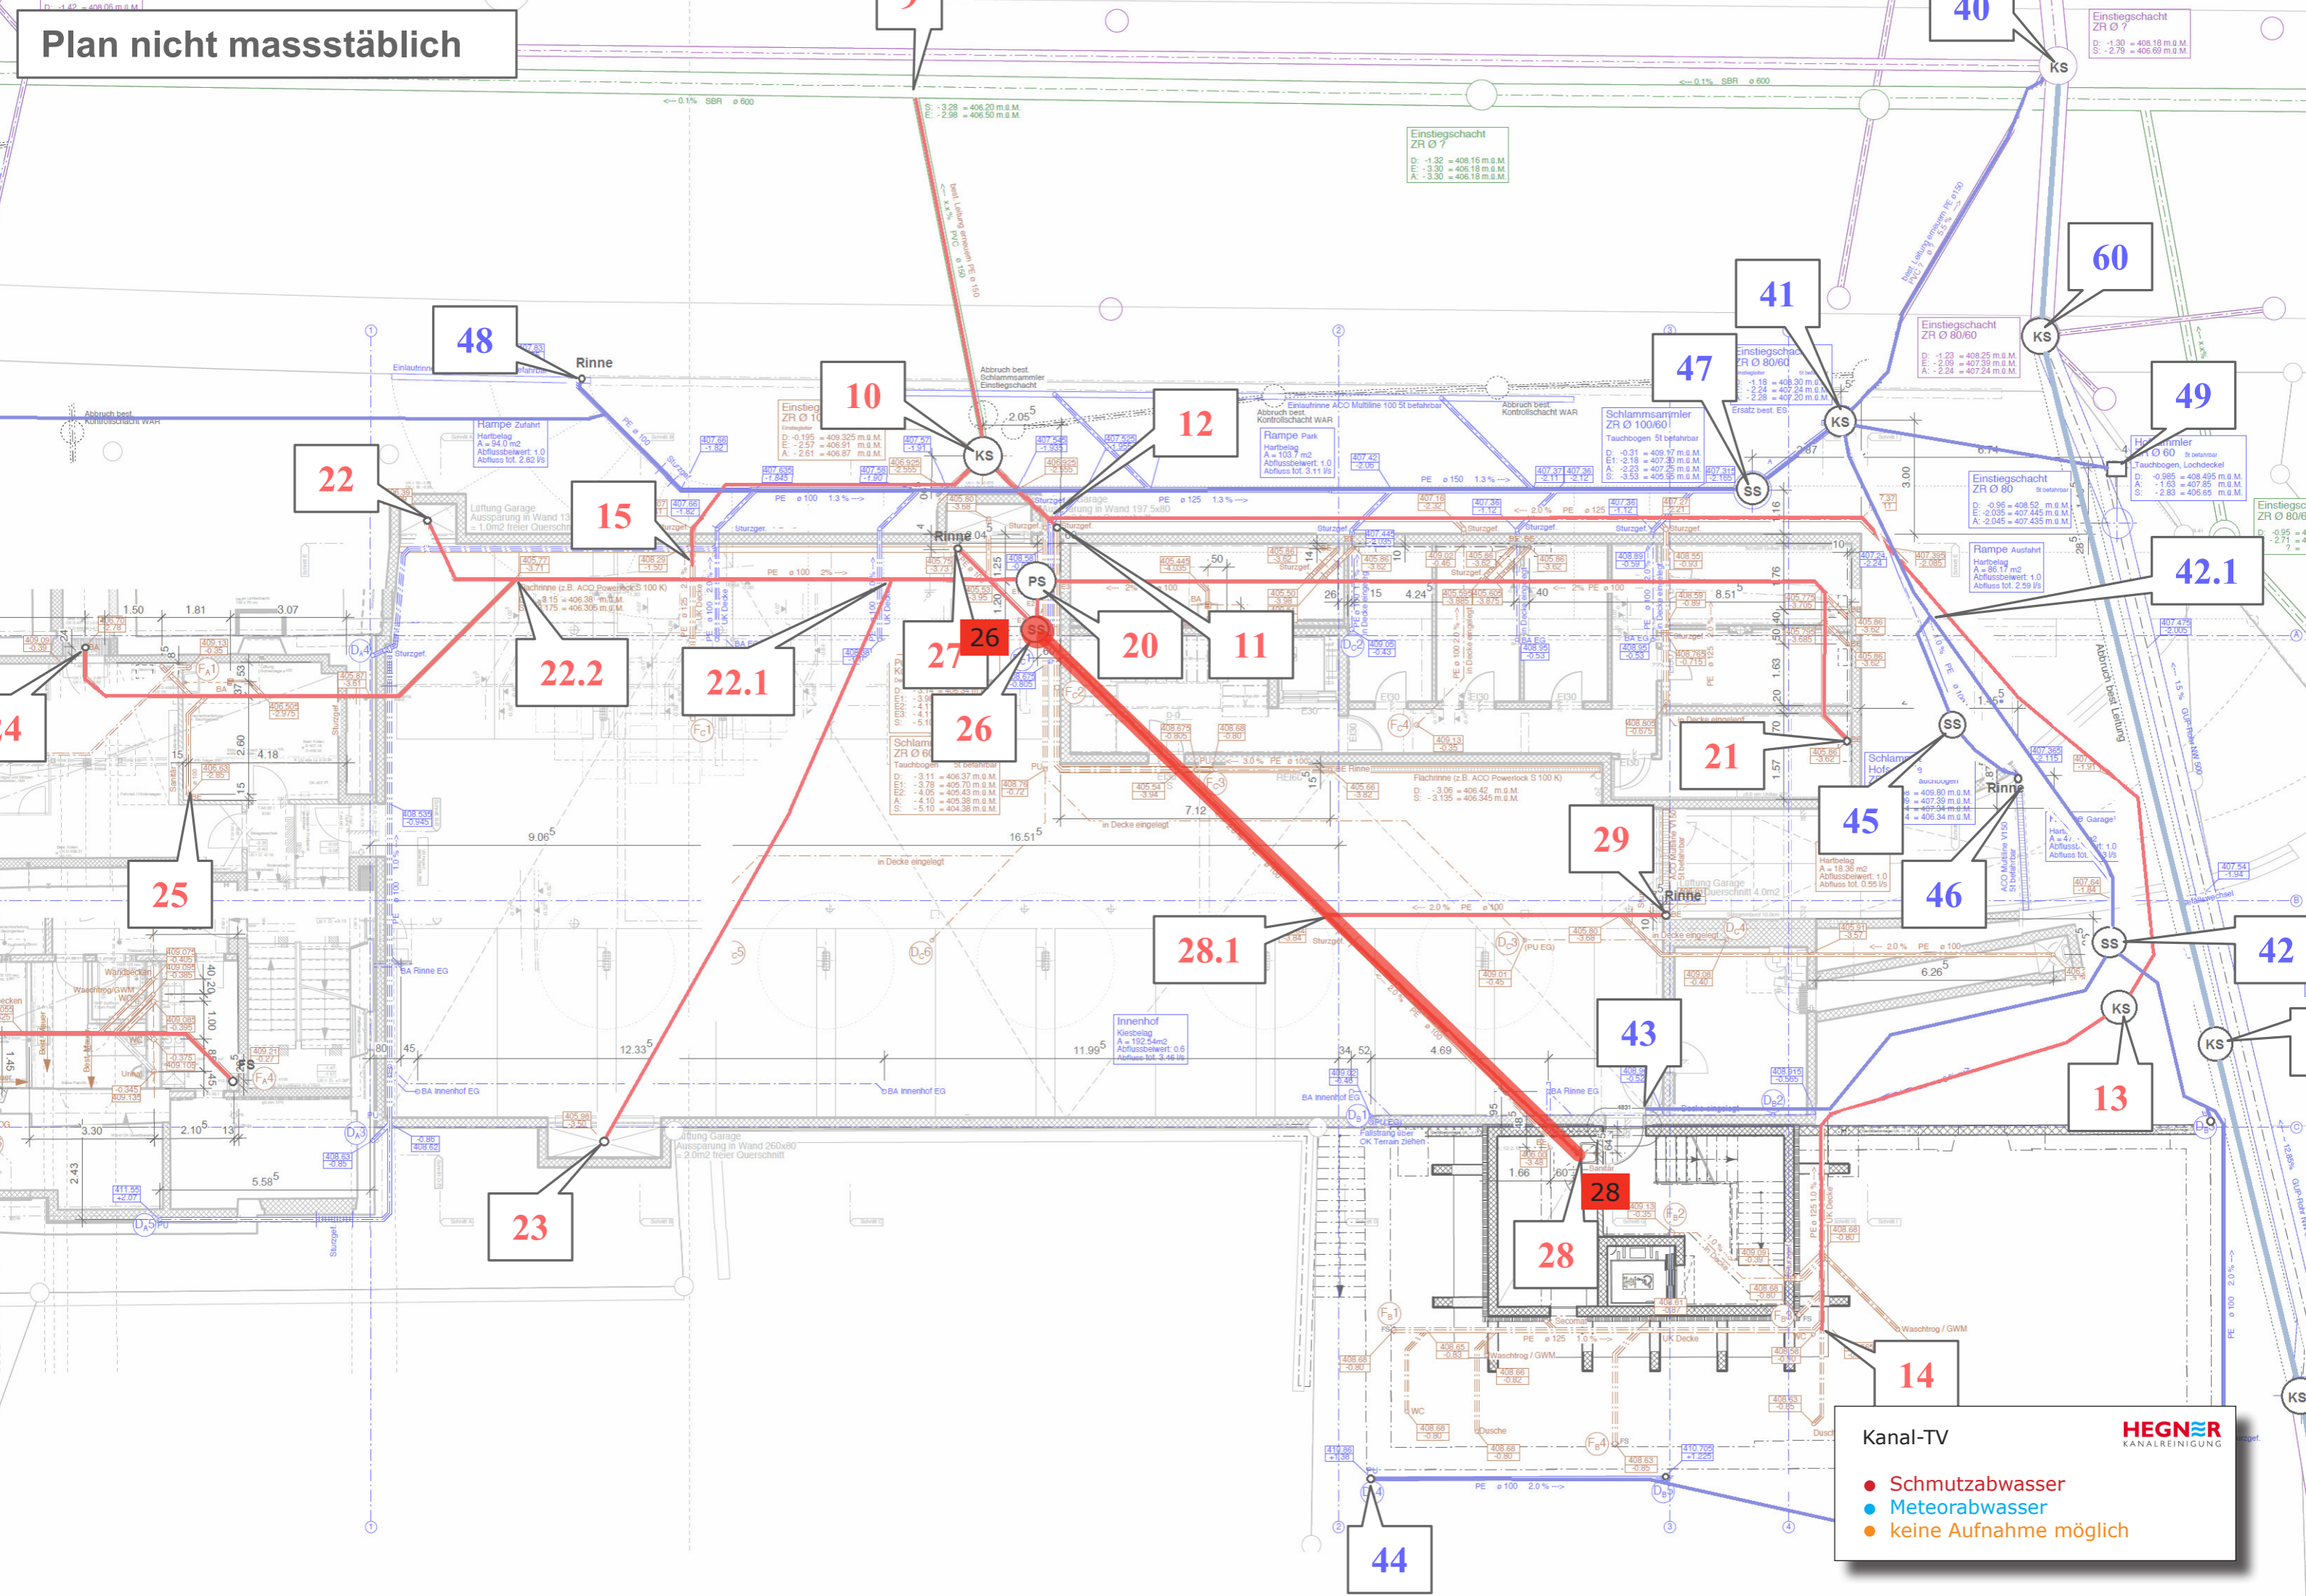

Kanal-TV

- Schmutzabwasser
- Meteorabwasser
- keine Aufnahme möglich

HEGNER
KANALREINIGUNG

Kanalfernsehprotokoll

Datum : 20.12.2013	Wetter: Regen	Projektnummer: 6452	Medienname:	Inspektion: Kamera-Inspektion	Bericht Nr.: 1
Operateur:. Reto Rüegg	Fahrzeug : SZ 113823	Kamera : Schiebehassel	Haltungslänge: 19.70 m	Zeit der Aufnahme: 11:11:41	Haltungsbezeichnung:

Ort: Gemeinde: Strasse: Lage:	Wädenswil	Material: Kanalart : Kanalnutzung: : Profil:	PP Schmutzwasser Kreisförmig 100 mm	Knotenart oben: Knoten oben : Knoten unten: 26 Knotenart unten:
--	------------------	---	--	---

Inspektionsgrund : Gereinigt: Inspektionsart: Bezugspunkt start:	Nach Sanierung Wurde vor der Inspektion gereinigt Rohranfang	Haltungsart: Insp.Richtung:. Protokoll: Kodiersystem:	 Gegen Fliessrichtung Kanal-TV und Dichtheitsprüfung DWAM149-2 EN13508-2
---	---	--	--

Bemerkung:	Rohranfang kontrolliert
------------	--------------------------------

1:165	Position	Beobachtung	MPEG	Foto
	0.00	Rohranfang	00:00:00	
	0.20	Beginn TV-Untersuchung (Vorgabe)		
	4.70	Anschluss mit Formstück, bei 9 Uhr	00:00:44	
	9.90	Anschluss mit Formstück, bei 9 Uhr	00:01:32	
	15.70	Bogen nach links	00:02:21	
	18.30	Reparatur mit grabenlosem Verfahren , bei 12 Uhr / HESAN	00:03:00	1_6A, b
	19.40	Anschluss mit Formstück, bei 3 Uhr	00:03:49	
	19.70	Rohrende	00:04:04	

Kanalfernsehotos

Ort: Wädenswil	Strasse :	Datum : 20.12.2013	Projektnummer: 6452	Bericht Nr.: 1
--------------------------	-----------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

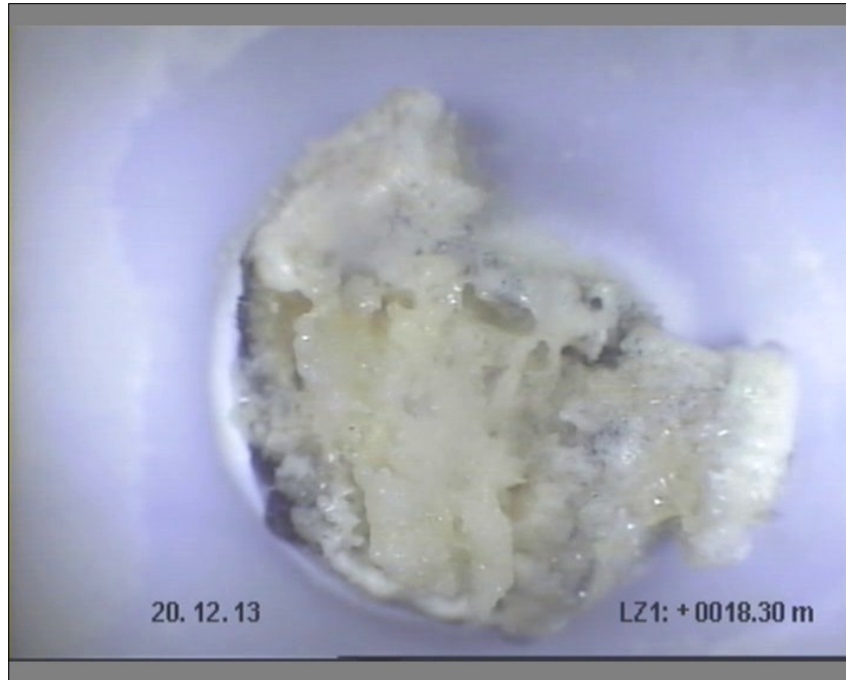


Foto: 1_6A, 00:03:00
18.3m, Reparatur mit grabenlosem Verfahren , bei 12 Uhr / HESAN


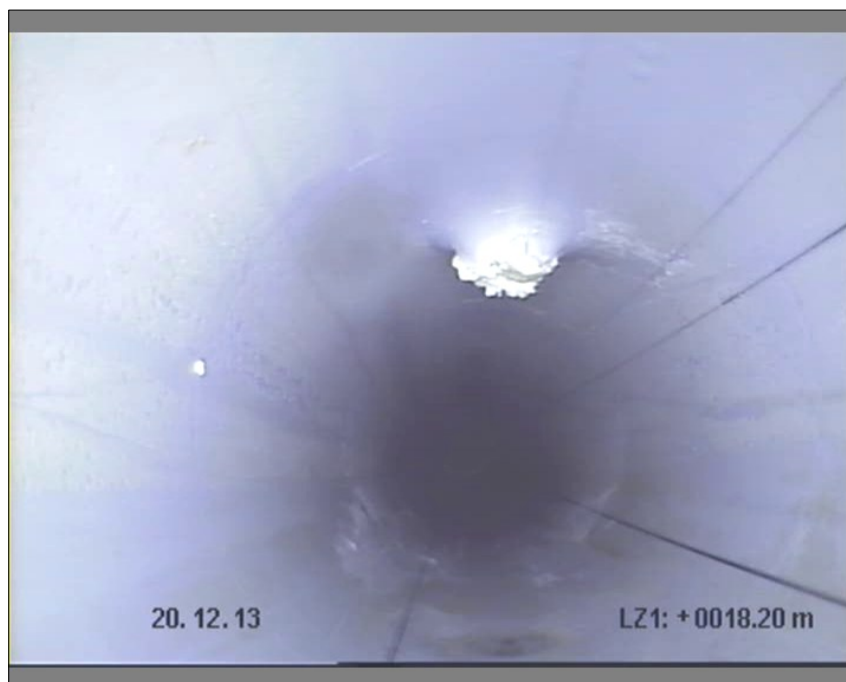


Foto: 1_6B, 00:03:00
18.3m, Reparatur mit grabenlosem Verfahren , bei 12 Uhr / HESAN

Plan nicht masstäblich

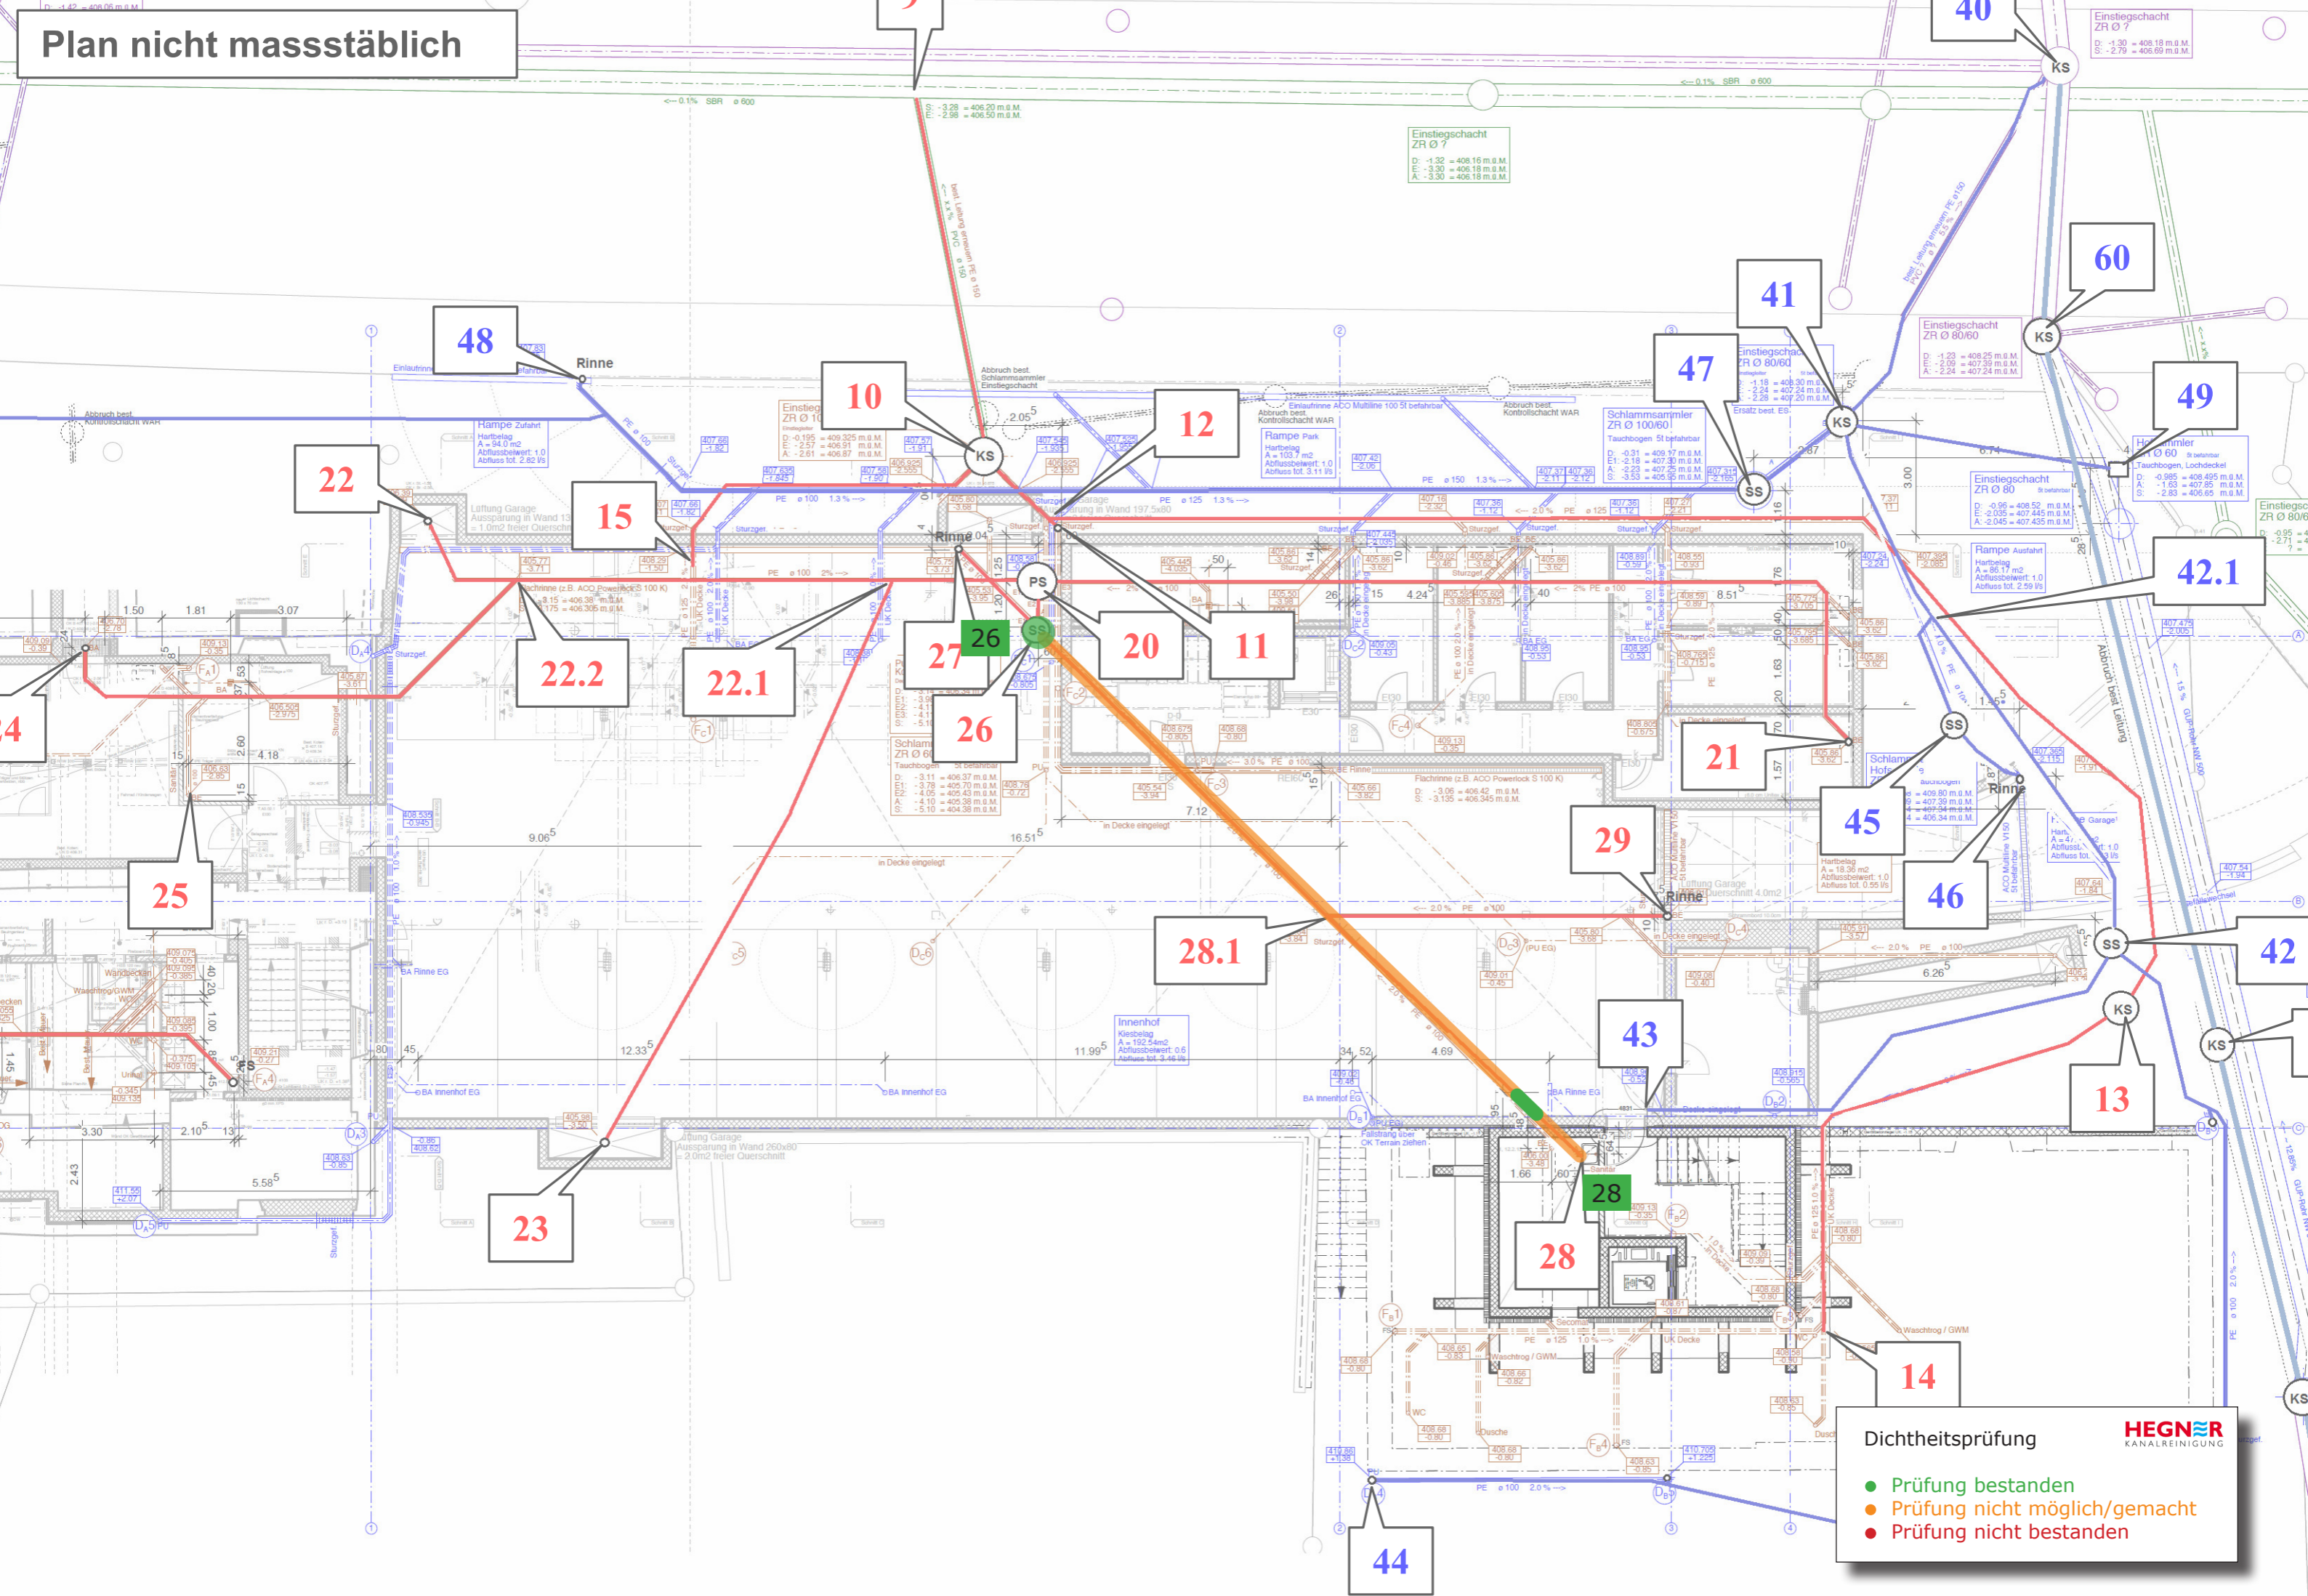

Dichtheitsprüfung

- Prüfung bestanden
- Prüfung nicht möglich/gemacht
- Prüfung nicht bestanden

HEGNOR
KANALREINIGUNG

Muffenprüfung nach SIA190/VSA (Verfahren Luft)

Auftraggeber:

Straße:

Ort:

Telefon:

Bauvorhaben:

Prüfobjekt: Schmutzabwasser

Straße:

Ort: Wädenswil

Prüfabschnitt: 01

Muffenprüfpacker: HESAN 100

von Schacht: 28

nach Schacht: 26

Haltung: 1

Material: Kunststoff

Querschnitt: Kreis

Volumen: 1.000 m³

Abmaß: 100 mm

Fläche: 2.000 m²

Länge: 0.30 m

MuffenNr.: 1

Muffen-Position: Loch 17,6m

Info:

Prüfdurchführung: Erstprüfung

Prüfverfahren: Muffenprüfung

Prüfdruck: 200.0 mbar

Prüfzeit: 1.0 min

Zulässiger Druckabfall: 15.0 mbar

Beginn Füllen: 20.12.2013 11:36:28

bei Druckwert: 6.9 mbar

Beginn Prüfung: 20.12.2013 11:37:06

bei Druckwert: 205.8 mbar

Prüfungsende nach: 1.0 min

Druckabfall: 0.2 mbar

Prüfresultat: Prüfung bestanden

Prüfgerät ROHRTEST: RT4 #100407

Messgenauigkeit: 0,1mbar

Prüfer: Reto Rüegg

Bemerkung:

Protokolldatei: 131220113628.DAT

